

---

# What's New

ProSig 6.42



Die Einträge zu Neuerungen, Fehlerbeseitigungen und bekannten Fehlern beziehen sich auf

- Implementierung von Funktionen in ProSig
- Aufbau und Inhalt der ProSig-Hilfe
- Beseitigung von Fehlern, die aus den Supportfällen gemeldet wurden
- Beschreibung von gemeldeten aber noch bestehenden Fehlern

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an unseren ProSig-Support:

Tel.: 0531/2341-123

Mail: [prosig.support@wsp.com](mailto:prosig.support@wsp.com)

Antworten auf die häufigsten Fragen finden Sie in der FAQ im Downloadbereich unserer Homepage ([www.prosig.de/download](http://www.prosig.de/download)):  
[FAQ.pdf](#)

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
11459	Fehler- beseitigung	OL 589	ProSig 6.42	CAD	Anpassung der Schriftgröße von Attributen bei klassischen Signalen am hängenden Mast	<p>Wurde mit dem Signalgenerator (INSSIG) über die Schaltfläche 'Masten...' der Signalbestandteil 'hängend, z. B. an Bahnsteigdach' eingefügt, wurden die Attribute 'Bezeichnung' und 'Standort' des Signals zu klein dargestellt.</p> <p>Die Schriftgröße der Attribute 'Bezeichnung' und 'Standort' wurde korrigiert (beispielsweise im Maßstab 1:1000 von der Höhe 1.44 auf die Höhe 1.8).</p>
13063	Fehler- beseitigung	11671	ProSig 6.42	CAD	Zoomen von unbehandelten Objekten	Einige Objekte konnten bei der 'Erweiterten Prüfung der Objekteigenschaften' (z.B. bei der Projektkonvertierung oder Projektprüfung) nicht gezoomt werden. Dieses Problem wurde behoben.
13465	Fehler- beseitigung	11784	ProSig 6.42	CAD	Probleme beim Abgleich mit fehlerhaften Streckendaten	In ProSig Projekten mit fehlerhaften Streckendaten kam es beim Abgleich von kilometrierten Objekten, bei denen das Standortattribut nicht befüllt war, sondern nur das Streckenattribut, zu einem Absturz. Dieses Problem wurde behoben.
13830	Fehler- beseitigung	OL 834	ProSig 6.42	CAD	Korrektur der Darstellung des Symbols 'Auspeisung'	Für die Funktion 'Ein- und Auspeisung 100Hz' (EA100) wurde die Darstellung des Symbols 'Auspeisung' für die Vorschrift 'Bundesbahn' gemäß Richtlinie DS 832 angepasst.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
482	Neuerung	OL 784	ProSig 6.42	CAD	Komprimierung der Projektdateien nach Schließen einer Projektzeichnung	<p>Beim Schließen einer Projektzeichnung werden die Projektdateien standardmäßig komprimiert.</p> <p>Beim Start von ProSig über die 'ProSig-Config.exe' kann die Komprimierung des Projektes ein- bzw. ausgeschaltet werden. Bei aktivierter Komprimierung kann optional eine Sicherheitskopie (Backup) erstellt werden.</p>
10752	Neuerung	OL 470	ProSig 6.42	CAD	Standortkorrektur im Übersichtsplan durch Abgleich	<p>Laufen in einem ProSig Projekt beim Öffnen eines Übersichtsplans automatische Abgleichjobs ab, die den Wert des Standortattributs von Objekten verändern, so weist ProSig darauf hin und empfiehlt, für diese Objekte manuell eine Standortkorrektur mit der Funktion 'Standortkorrektur' (KM_KORR) nach dem Startprozess der Zeichnung durchzuführen.</p>
11048	Neuerung	OL 542	ProSig 6.42	CAD	Aktualisieren der Signalbegriffe Zs2 und Zs3	<p>Wird mit der Funktion 'Signale' (INSSIG) der Signalbegriff Zs2 oder Zs3 eines Signals aktualisiert, bleibt der zugehörige Anzeigebegriff erhalten (beispielsweise 'Richtungsanzeiger, Zs2 DB' in 'Richtungsvoranzeiger, Zs2v DB' oder 'Geschwindigkeitsanzeiger, Zs3' in 'Geschwindigkeitsanzeiger, Form, Zs3').</p>
11049	Neuerung	OL 547	ProSig 6.42	CAD	Ergänzen der Orientierungstafel im Signalgenerator	<p>Für die Funktion 'Signale' (INSSIG) wurde im Bereich 'Weichensignale' das Symbol 'Orientierungstafel' ergänzt.</p>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
11462	Neuerung	OL 591	ProSig 6.42	CAD	Angabe des Kabelindex für Stich- und Gruppenkabel	Werden im Kabelübersichtsplan mit der Funktion 'Verkabelung' (KUP_VK) übertragene Objekte über ein Stich- bzw. Gruppenkabel verkabelt, wird bei der Anzeige der Kabel im Dialog mit den Angaben zu den elektrischen Parametern zusätzlich der ProSig-Kabelindex ausgegeben.
11464	Neuerung	OL 594	ProSig 6.42	CAD	Stilllegen von Kreuzungen und Kreuzungsweichen	Mit dem Befehl WE_ST können analog zu Weichen auch Bestandteile von Kreuzungsweichen stillgelegt werden.
14220	Neuerung		ProSig 6.42	CAD	Optimieren der Funktion 'Teilregenerierung'	Die Funktion 'Teilregenerierung' (TEILREG) wurde optimiert.
13242	Neuerung		ProSig 6.42	CAD	Lauffähigkeit von ProSig für die AutoCAD-Version 2018	Die Lauffähigkeit von ProSig 6.42 ist für die AutoCAD-Version 2018 gewährleistet.
14870	Neuerung		ProSig 6.42	CAD	Automatisches Laden von ProSig Linientypen beim Zeichnungsstart	Die ProSig Linientypen GESTRICHELT, GESTRICHELT2, GESTRICHELT4, GESTRICHELT6, NAHBEDIENBEREICH und STELLBEREICH (vgl. PROSIG.LIN) werden beim Zeichnungsstart automatisch von ProSig geladen. Ist dies nicht gewünscht, so kann durch Entfernen der Datei <ProSig Installationsverzeichnis>\prs_lisp\PRG\Auto_\ldef_prs_ltyp.fas der Ladeprozess unterbunden werden.
14663	Neuerung		ProSig 6.42	CAD	Kompatibilität zu den Vorgängerversionen 6.4x	Die Version ProSig 6.42 ist voll-kompatibel zu allen Vorgängerversionen innerhalb der 6.4x-Reihe, d.h. es findet keine Konvertierung statt. Zeichnungen und Projekte können wechselseitig mit allen 6.4x Versionen geöffnet und bearbeitet werden.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7500	Fehler- beseitigung	3551	ProSig 6.41	CAD	Abgleichen von Stellbereichsgrenzen	<p>Wurde das Objekt 'Stellbereichsgrenze (Block)' in einer Projektzeichnung erzeugt und anschließend in einer anderen Projektzeichnung abgeglichen, wurden eingegebene Attributeinträge zwar übernommen, leere Attribute wurden jedoch immer wieder mit den Vorgabewerten belegt.</p> <p>Gelöschte Werte bleiben nach dem Abgleich nun erhalten.</p>
12874	Fehler- beseitigung	OL 833	ProSig 6.41	ZBS	Anlegen von Telegrammen	Mit der Funktion 'Datenpunkte' (ZBS_DP) können Telegramme mit Telegrammnummern von 0 bis 255 angelegt werden.
10926	Neuerung		ProSig 6.41	Lizenz- ierung	Umstellung auf das neue Lizenzierungssystem HASP	Das Lizenzierungssystem wurde für ProSig 6.41 auf HASP umgestellt.
11463	Neuerung	OL 593	ProSig 6.41	CAD	Grenzzeichen einrechnen nicht mehr möglich	Die bautechnisch ausreichende Genauigkeit beim 'Grenzzeichen einrechnen' mit der Funktion 'Grenzzeichen' (GRENZZ) kann nicht systematisch garantiert werden und ist stets vom Anwender zu kontrollieren. Um künftig missverständlicher Anwendung vorzubeugen, steht diese Option nicht mehr zur Verfügung. Die Informationen zur manuellen Positionierung der Grenzzeichen müssen den Trassierungsunterlagen entnommen werden. Die Hilfe wurde entsprechend angepasst.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
12683	Neuerung	11589	ProSig 6.41	CAD	Darstellung von 'Wiederholer-Tafel' und 'verkürzter Bremsweg-Tafel' mit Freistellflächen	Werden mit der Funktion 'Signale' (INSSIG) über die Schaltfläche 'BÜ-...' die Signalbestandteile 'Wiederholer-Tafel' oder 'verkürzter Bremsweg-Tafel' in die Zeichnung eingefügt, enthält die Darstellung eine automatisch erzeugte Freistellfläche. Somit entspricht die Darstellung der Richtlinie, sofern die Option 'Schirmposition fest an Mastende' aktiviert wurde.
12868	Neuerung		ProSig 6.41	CAD	Lauffähigkeit von ProSig für die AutoCAD-Version 2017	Die Lauffähigkeit von ProSig 6.41 ist für die AutoCAD-Version 2017 gewährleistet.
13319	Fehlerbeseitigung		ProSig 6.40 SP2.1	Lizenzierung	Probleme bei der Kommunikation mit dem ProSig Lizenzserver	Die Kommunikation eines ProSig Client PCs mit einem ProSig Lizenzserver wurde vereinfacht, um Lizenzprobleme mit der Meldung 'RUS_COUNT_DOWN erreicht' zu minimieren.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
1240	Fehler- beseitigung	5888	ProSig 6.40 SP2	CAD	Fehlerhafter Abgleich durch manuell ausgefüllte Objekteigenschaft 'Strecke'	<p>Wurden in einem ProSig-Projekt Objekte erzeugt und nicht mit der Funktion 'Standortermittlung' (STANDORT_K) kilometriert, sondern wurde stattdessen mit den Funktionen 'Objekt editieren' (DBATTE) oder 'Objekt(e) editieren' (OE) die Objekteigenschaft 'Strecke' per Hand eingetragen, so kam es in anderen Plänen bei den automatischen ERZEUGEN-Jobs zu Abstürzen.</p> <p>Der Abgleich dieser nicht vollständig kilometrierten Objekte in schematische Übersichtspläne führt nun nicht zum Absturz bei den automatischen ERZEUGEN-Jobs. Um nicht vollständig kilometrierte Objekte im Lageplan zu finden und nachträglich kilometrieren zu können, wurde die Funktion 'Standortprüfung' (KM_PRUEF) überarbeitet. Entsprechende Informationen zu diesen Objekten werden im Report ausgegeben.</p>
10057	Fehler- beseitigung	11140	ProSig 6.40 SP2	CAD	Berechnen des Standorts beim Aktualisieren von klassischen Signalen	<p>Wurde mit dem klassischen Signalgenerator (INSSIG) ein Signal aktualisiert, welches an einer Strecke kilometriert war, die nicht der aktuell gesetzten Strecke entsprach, so wurde die Objekteigenschaft 'Standort' falsch belegt. Dieser Zustand wurde korrigiert.</p>
10455	Fehler- beseitigung	11211	ProSig 6.40 SP2	CAD	Ändern von Attributen mit dem AutoCAD Befehl DDEDIT in ProSig-Projekten	<p>Bei Anwendung des AutoCAD Befehls DDEDIT auf klassische ProSig Blöcke, die Bestandteil des ProSig-Projekts sind, werden die vorgenommenen Attributänderungen korrekt in das Projekt abgeglichen.</p>



ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
10898	Fehler- beseitigung		ProSig 6.40 SP2	CAD	Anpassen der Größe eines MSTT über das Verkabelungsmodul	Wird über die Funktion 'Hauptmodul' (KUP_HPT) mit der Stellwerksbauart 'Siemens SIMIS-D' ein MSTT in die Zeichnung eingefügt, kann die Größe des MSTT anschließend analog zum Kabelschrank über die Funktion 'Verkabelung' (KUP_VK) mit der Option 'Kabelschrankgröße ändern' angepasst werden.
10758	Neuerung	OL 518	ProSig 6.40 SP2	Help	Suchfunktion in der Onlinehilfe	Die Onlinehilfe beinhaltet eine Suchfunktion, mit der das Suchen über Wildcards möglich ist. Zusätzlich kann über den Kartenreiter 'Index' nach Schlüsselwörtern gesucht werden.
11055	Neuerung	5981 / OL 163	ProSig 6.40 SP2	CAD	Anpassungen zum Block 'Allgemeine Beschriftungen'	<p>Wird mit der Funktion 'Bezeichnungen / Markierungen' (BEZ_MARK) der Block 'Allgemeine Beschriftungen' an einem Gleis eingefügt, wird der Block automatisch am Gleiselement ausgerichtet.</p> <p>Desweiteren wurden für den Block 'Allgemeine Beschriftungen' Griffe zum separaten Verschieben jedes einzelnen Attributes ergänzt.</p>
11369	Neuerung	OL 600	ProSig 6.40 SP2	CAD	Optionales Regenerieren nach Anzeigen eines Bauzustandes	<p>Werden in einem ProSig-Projekt die Objekte mit der Funktion 'Bauzustände anzeigen' (BAULAY) in einem bestimmten Bauzustand dargestellt, wird die Zeichnung standardmäßig nicht regeneriert.</p> <p>Der Schalter kann mit folgenden Befehlen umgestellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 'BauLayAutoRegen_on' - Die Zeichnung wird automatisch regeneriert.</li> <li>* 'BauLayAutoRegen_off' - Die Zeichnung wird nicht automatisch regeneriert.</li> </ul>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7487	Fehler- beseitigung		ProSig 6.40 SP2	CAD	Bauzustände, Abgleich Weichen/ Kreuzungen	<p>Wurden klassische Weichen oder Kreuzungen mit der Funktion 'Bauzustände erstellen' (BAUZUST) für Bauzustände markiert, so wurde diese Änderung durch automatisch ablaufende Abgleichjobs beim Öffnen einer anderen Zeichnung des ProSig-Projekts nur für den Weichenblock bzw. Kreuzungsblock nachgeführt. Für weitere Weichen- bzw. Kreuzungsbestandteile wurde die Änderung nicht abgeglichen und war manuell nachzuführen.</p> <p>Wird der Block einer klassischen Weiche oder Kreuzung nun für einen Bauzustand markiert, wird diese Markierungen über den automatischen Abgleich in andere Projektzeichnungen auf die komplette Weiche bzw. Kreuzung übertragen. Haben einzelne Bestandteile der Weiche oder Kreuzung in der anderen Projektbezeichnung bereits eine vom Block abweichende Bauzustandsmarkierung, so bleibt diese beim Abgleich erhalten.</p>
11118	Fehler- beseitigung	OL 706	ProSig 6.40 SP2	ZBS	Korrektur von Verkettungslängen in der Datenpunkttabelle 2	<p>Wurde mit der Funktion 'Datenpunkte' (ZBS_DP), Registerkarte 'Verkettung' für mehrere Verkettungen der selbe Stützpunkt definiert, kam es unter Umständen beim Export in die Datenpunkttabelle 2 zu Unterschieden zwischen der Gesamtlänge und der Summe der Längen der zugehörigen Hilfsverkettungen. Diese Rundungsfehler sind nun behoben.</p>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
11460	Fehler- beseitigung	OL 606	ProSig 6.40 SP2	CAD	Aderbedarf bei Verkabelung von Signalen mit M-Tafel	Wird mit der Funktion 'Hauptmodul' (KUP_HPT) ein Signal mit M-Tafel in der Stellwerksbauart 'SIMIS-D' verkabelt, wird beim Bestimmen des Kabelverlaufes jetzt der korrekte Aderbedarf vorgesteuert.
11471	Neuerung	OL 705	ProSig 6.40 SP2	CAD	Ergänzung der Objekteigen- schaften für den Block 'Allgemeine Beschriftungen'	Der mit der Funktion 'Bezeichnungen / Markierungen' (BEZ_MARK) eingefügte Block 'Allgemeine Beschriftungen' ist kompatibel zu der in ProSig 6.40 eingeführten Version und mit den in ProSig 6.40 SP1 erweiterten Attributen ausgestattet.  Wurde der Block 'Allgemeine Beschriftungen' in der Version ProSig 6.40 SP1 eingefügt, wird beim ersten Öffnen mit ProSig 6.40 SP2 eine Aktualisierung des Blockes durchgeführt.
11612	Fehler- beseitigung	OL 704	ProSig 6.40 SP2	CAD	Modifizieren klassischer Kreuzungen	Das Modifizieren von klassischen Kreuzungen mit der Funktion 'Kreuzungen' (KREUZUNG) konnte nicht ausgeführt werden, wenn über den Befehl KONTUR_GGFILTER_ON grafische Gruppen bei der Konturverfolgung ausgefiltert wurden.  Modifikationen an einer klassischen Kreuzung können mit der genannten Funktion wieder vorgenommen werden.
12022	Fehler- beseitigung	OL 685	ProSig 6.40 SP2	CAD	Aderbedarf bei Verkabelung von KS-Signalen mit Zs3	Wird mit der Funktion 'Hauptmodul' (KUP_HPT) ein Ks- Signal mit Zs3 in der Stellwerksbauart 'SIMIS-C' verkabelt, wird beim Bestimmen des Kabelverlaufes jetzt der korrekte Aderbedarf vorgesteuert.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
12072	Fehler- beseitigung	11360	ProSig 6.40 SP2	CAD	Brechen von Objekten an einem bestimmten Punkt	Die AutoCAD Funktion 'An Punkt brechen' (BRUCH) kann wieder zum Aufbrechen eines Objektes an einem bestimmten Punkt angewendet werden.
650	Neuerung	5745	ProSig 6.40 SP2	CAD	Einfügen von Weichenantrieben an klassischen Gleissperren	Wird mit der Funktion 'Antriebe / Zubehör' (AN_ZUB) der Block 'Weichen/Gleissperrenantrieb' an einer klassischen Gleissperre eingefügt, werden die Objekteigenschaften 'Nummer' und 'Weichentyp' der Gleissperre automatisch befüllt analog zum Einfügen eines Weichenantriebs an einer klassischen Weiche.
11466	Neuerung	OL 607	ProSig 6.40 SP2	ZBS	Einfügen der Blöcke für Systemaufnahme und Systemende in ZBS- Projekten	<p>Mit der Funktion 'Bezeichnungen / Markierungen' (BEZ_MARK) können die neuen Blöcke 'Systemaufnahme' und 'Systemende' in ZBS-Projekten eingefügt werden.</p> <p>Die Verwendung dieser Blöcke hat zur Folge, dass das betreffende Projekt nicht mehr mit früheren ProSig-Versionen (6.40 SP1, 6.40 und kleiner) geöffnet werden kann.</p>
11930	Neuerung	OL 703	ProSig 6.40 SP2	CAD	Anpassung der Layer für maßstäblich skalierte Kabelschächte	<p>Werden über die Funktion 'Betonteile' (BETON) maßstäblich skalierte Kabelschächte eingefügt, haben die Blöcke und Attribute pro Maßstab jeweils einen eigenen Layer.</p> <p>Bei Anwendung der Funktion 'Layerinformation' (LAY_INF) werden nun auch die Informationen zu den Layern der maßstäblich skalierten Kabelschächte angezeigt.</p>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
11933	Neuerung	OL 702	ProSig 6.40 SP2	CAD	Anzeigen von Layerinformationen des Symbols 'Erdung'	Bei Anwendung der Funktion 'Layerinformation' (LAY_INF) werden nun auch die Informationen zum Layer des Symbols 'Erdung' angezeigt.
1385	Neuerung		ProSig 6.40 SP2	Help	Aktualisierung der Installations- anleitung	In der ProSig Installationsanleitung wurde der Bereich 'Start der ProSig-Version nach Installation' ergänzt und weitere Bereiche aktualisiert.
12755	Neuerung		ProSig 6.40 SP2	CAD	Verfahrensanleitung zur Anwendung von LAY/LAS-Dateien	Eine Verfahrensanleitung zur Anwendung von LAY/LAS-Dateien liegt im Downloadbereich der ProSig-Homepage ( <a href="http://www.prosig.de/download">www.prosig.de/download</a> ) bereit.
9726	Fehler- beseitigung	OL 474	ProSig 6.40 SP1	ZBS	Korrektur der Formatierung der Telegrammnummern in Datenpunkttabelle 2	Beim Export der Datenpunkttabelle 2 über den ProSig Engineer wurde die Ausgabe der Telegrammnummern angepasst, so dass die Auflistung mit Leerzeichen an den korrekten Stellen erfolgt.
9768	Neuerung	OL 257	ProSig 6.40 SP1	CAD	Lauffähigkeit von ProSig für die AutoCAD-Version 2016	Die Lauffähigkeit von ProSig® 6.40 auf AutoCAD 2016 wurde realisiert.
9937	Neuerung		ProSig 6.40 SP1	CAD	Optionale Berücksichtigung von Weichen und Kreuzungen bei der Konturverfolgung	<p>Für die Anwendung der Konturverfolgung ist es in einigen Fällen hilfreich, wenn Weichen und Kreuzungen nicht berücksichtigt werden. Standardmäßig werden Weichen und Kreuzungen berücksichtigt. Der Schalter kann mit folgenden Kommandos umgestellt werden:</p> <p>* KONTUR_GGFILTER_OFF - Weichen und Kreuzungen werden berücksichtigt</p> <p>* KONTUR_GGFILTER_ON - Weichen und Kreuzungen werden nicht berücksichtigt</p>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
10277	Neuerung	9742	ProSig 6.40 SP1	CAD	Einfügen von Signalen unter der Vorschrift HPA	Beim Einfügen von Signalen mit der Funktion 'Signale' (INSSIG) unter der Vorschrift 'HPA' werden die Signalmasten und -schirme auf unterschiedlichen Layern eingefügt.
10853	Fehler- beseitigung	11245 / OL 521	ProSig 6.40 SP1	CAD	Zuordnung von Gleismagneten bei Hv Signalen	Wird mit der Funktion 'Signale' (INSSIG) und der Einstellung 'Zugehörigen Gleismagnet einfügen' ein Hauptsignal Hv mit Vorsignal unter der Vorschrift 819.9002 5/2012 an der Gleislage eingefügt, wird automatisch ein Indusi mit 1000/2000 Hz erzeugt.
903	Fehler- beseitigung	5824	ProSig 6.40 SP1	CAD	Symbol 'Bombe'	Beim Einfügevorgang wird der Block automatisch gefunden, auch wenn über die Funktion 'Konfiguration', Schaltfläche 'Weitere Einstellungen...' der ProSig-Benutzerpfad 'c:\temp\ProSigUserPath\' nicht als Suchpfad angegeben ist.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
2209	Fehler- beseitigung	5981 / OL 183	ProSig 6.40 SP1	CAD	Betonteile - maßstäblich skalierte Kabelschächte	<p>Unter der Funktion 'Betonteile' (BETON) werden folgende Kabelschächte zusätzlich zum Einfügen angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kleinschacht, Typ 1</li> <li>* Kleinschacht, Typ 2</li> <li>* Schacht Gr. II</li> <li>* Schacht Gr. III</li> <li>* Schacht Gr. IV</li> <li>* Schacht Gr. V</li> <li>* Schacht Gr. VII</li> <li>* Schacht Gr. IX</li> <li>* Schacht Gr. X</li> </ul> <p>Die Symbole werden beim Einfügen maßstäblich skaliert und enthalten nur noch Attribute für den aktuellen Masstab.</p>
2210	Neuerung	5981 / OL 184	ProSig 6.40 SP1	CAD	Symbol 'Erdung' in Kabeltrassenplan / Betonteile ergänzt	Für die Funktion 'Kabeltrassenplan' (KABEL_LP) wurde im Bereich 'Betonteile -> Einfügen' das Symbol 'Erdung' für alle Maßstäbe, Planarten und Vorschriften ergänzt.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
2223	Neuerung	5981 / OL 163	ProSig 6.40 SP1	CAD	Ergänzung der Objekteigenschaften für den Block 'Allgemeine Beschriftungen'	<p>Für die Funktion 'Bezeichnungen / Markierungen' (BEZ_MARK) wurde der Block 'Allgemeine Beschriftungen' neben den schon vorhandenen Objekteigenschaften für die Textgrößen 1,5 und 1,8 um die Objekteigenschaften für die Textgrößen 2,5 / 3,5 / 5,0 / 7,0 und 10,0 ergänzt.</p> <p>Zum Einfügen des Blockes in eine bestehende Zeichnung oder Projekt-Zeichnung, in der bereits Instanzen in einer älteren Version der Blockdefinition vorhanden sind, ist mit der AutoCAD-Funktion EINFÜGE im Verzeichnis '[ProSig-Installation]/Block' der Blockname 'ALLGB00' auszuwählen. Das Einfügen ist mit der Option 'Block neu definieren' durchzuführen. Anschließend wird beim Einfügen des Blockes die neue Blockdefinition verwendet. Alte Blockinstanzen bleiben mit ihren Werten bestehen.</p>
6932	Neuerung	9742	ProSig 6.40 SP1	CAD	Aktualisierung der Schriftfelder für Plotrahmen unter Vorschrift HPA	Die mit der Funktion 'Rahmen erstellen' (PLOTTRA) unter der Vorschrift 'HPA' eingefügten Schriftfelder wurden aktualisiert.
6933	Neuerung	9742	ProSig 6.40 SP1	CAD	Anpassung der Darstellungsgröße von klassischen Signalen unter der Vorschrift HPA	Werden mit der Funktion 'Signale' (INSSIG) unter der Vorschrift 'HPA' Signale eingefügt, haben diese im Maßstab 1:200 nicht mehr den Einfügefaktor 0,5, sondern analog zu den anderen klassischen ProSig-Objekten den Einfügefaktor 0,2.
6935	Neuerung	9742	ProSig 6.40 SP1	CAD	Anpassung der Ausbaulayerfarbe unter der Vorschrift HPA	Werden mit der Funktion 'Bauzustände erstellen' (BAUZUST) unter der Vorschrift 'HPA' Objekte für den Ausbau markiert, wird für die Ausbaulayerfarbe standardmäßig die Farbe 40 verwendet.



ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
6936	Neuerung	9742	ProSig 6.40 SP1	CAD	Ergänzung des Plotrahmens 890-297 unter der Vorschrift HPA	Bei Anwendung der Funktion 'Rahmen erstellen' (PLOTTRA) wurde der Plotrahmen '890-297' unter der Vorschrift 'HPA' ergänzt.
6940	Neuerung	OL 175	ProSig 6.40 SP1	CAD	Verkabelung mit der Stellwerksbauart 'Thales L90 HLED'	Für die Verkabelung mit der Funktion 'Kabelübersichtsplan' (KUP_HPT) steht die neue Stellwerksbauart 'Thales L90 HLED' zur Verfügung. Diese ermöglicht, einen Kabelübersichtsplan mit LED-Optiken für Thales L90 Stellwerke zu erstellen.
7711	Fehler- beseitigung		ProSig 6.40 SP1	CAD	Starten von ProSig mit AutoCAD-Version ab 2015	Wurde beim Start von ProSig über die 'ProSig-Config.exe' eine AutoCAD-Version ab 2015 ausgewählt, wurde in manchen Fällen die falsche AutoCAD-Version gestartet, wenn mehr als eine Version von AutoCAD eines Jahrgangs installiert sind. Die Auswahl der AutoCAD-Version beim Start von ProSig über die 'ProSig-Config.exe' funktioniert jetzt auch für AutoCAD-Versionen ab 2015.
8119	Fehler- beseitigung	6145	ProSig 6.40 SP1	CAD	Aktualisieren von Weichen/Kreuzungen mit Bauzustands- markierungen	Werden bei klassischen Weichen oder Kreuzungen mit der Funktion 'Bauzustand erstellen' (BAUZUST) Attribute für Bauzustände markiert, so bleiben diese Markierungen in ProSig-Projekten beim Modifizieren der Weiche oder Kreuzung mit den Funktionen 'Weichen' (WEICHEN) und 'Kreuzungen' (KREUZUNG) erhalten.
8161	Neuerung	OL 261	ProSig 6.40 SP1	CAD	Automatische Befüllung und Sichtbarschaltung des Standortattributs bei Grenzzeichen	Beim Einfügen von Grenzzeichen mit der Funktion 'Grenzzeichen' (GRENZZ) wird das Attribut 'Standort' in kilometrierten Zeichnungen automatisch befüllt. Das Attribut 'Standort' wurde für alle Planarten, ausschließlich der Planart 'Isolierplan', sichtbar geschaltet (Vorschriften 'Bundesbahn' und '819.9002 5/2012').

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
8474	Fehler- beseitigung	11002	ProSig 6.40 SP1	CAD	Korrektur der vertauschten Symbole für Ein/Ausspeisungen bei automatischem Planabgleich	<p>Wurden über die Funktion 'Ein- und Ausspeisung FTG' (EAFTG) die u.g. Symbole eingefügt, wurden diese beim automatischen Planabgleich vertauscht; d.h. die Einspeisung wurde als Ausspeisung erzeugt und umgekehrt:</p> <p>* FTG Einspeisung zweifach, mit Abstimmgruppe * FTG Ausspeisung zweifach, mit Abstimmgruppe</p> <p>Ebenso waren die Darstellungen im Dialog 'Objekteigenschaften' vertauscht.</p>
10834	Fehler- beseitigung	11254	ProSig 6.40 SP1	CAD	Öffnen von ProSig-Projekten mit klassischen Überwachungs- signalen BÜ0/BÜ1	ProSig-Projekte, bei denen klassische bzw. veraltete Überwachungssignale BÜ0/BÜ1 unter der Vorschrift '819.9002 5/2012' eingefügt und eingelesen wurden, können wieder fehlerfrei geöffnet werden.
5455	Neuerung	5981	ProSig 6.40 SP1	CAD	Neue Bilder für Befehle in der ProSig-Ribbon-Bar	In der Registerkarte 'ProSig' der ProSig-Ribbon-Bar wurden für Befehle der Gruppen 'ProSig-Projekt', 'Symbole', 'Kabelplanung', 'Bauzustände' und 'Tools' Bilder ergänzt.
5747	Neuerung	5981 / OL 186	ProSig 6.40 SP1	CAD	Übernahme der Kabellänge aus einer Polylinie	Werden mit der Funktion 'Verkabelung' (KUP_VK) Linien und Polylinien für die Kabellängenbestimmung 'Lageplan (ohne Konturverfolgung)' genutzt, können die Verläufe der Kabelwege auch im Kabellageplan angezeigt werden.
5952	Neuerung	9594 / OL 201	ProSig 6.40 SP1	CAD	Ergänzung einer fehlenden Anordnung bezüglich Signalhaltmelder	Im Signalgenerator (INSSIG) wurde im Bereich 'Sonstige Signale' (Vorschrift 819.9002 5/2012) der Signalbestandteil 'Signalhaltmelder, am Mast' ergänzt.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
5969	Neuerung	9593 / OL 202	ProSig 6.40 SP1	CAD	Anpassung der Darstellung Geschwindigkeitsüberwachung	Für die Funktion 'Gleismagnete' (GLEISMAG) wurde die Darstellung für die Geschwindigkeitsüberwachung 'einfach, ständig wirksam, Anordnung 2, 1000 Hz' und 'einfach, ständig wirksam, Anordnung 2, 2000 Hz', korrigiert.
6050	Neuerung	9632 / OL 203	ProSig 6.40 SP1	CAD	Optionale Berücksichtigung von XRefs beim Einfügen von Gleismagneten	Werden mit der Funktion 'Gleismagnete' (GLEISMAG) Gleismagnete in eine Zeichnung mit hinterlegten XRefs eingefügt, werden XRefs standardmäßig ausgefiltert. Der Schalter kann mit folgenden Befehlen umgestellt werden: * 'XRefAttention_on' - XRefs werden berücksichtigt * 'XRefAttention_off' - XRefs werden nicht berücksichtigt
6198	Fehlerbeseitigung	9579	ProSig 6.40 SP1	CAD	Darstellung der Bezeichnungen von SPNV Signalen im Signalgenerator	Bei Anwendung des Signalgenerators (INSSIG) wurde nach Auswahl eines Signalbestandteils aus den Bereichen 'SPNV Zugsicherung' und 'SPNV Fahrsignale' (Vorschrift 'VGF') neben dem zugehörigen Monitordia keine Bezeichnung angezeigt. Die fehlenden Bezeichnungen der Signalbestandteile wurden ergänzt.
6600	Neuerung	5981 / OL 179	ProSig 6.40 SP1	CAD	Verfahrens- anleitung zur Objektum- benennung in Bauzuständen	Eine Verfahrensanleitung zur Anwendung des Blockes 'Allgemeine Beschriftung' für die Objektumbenennung in Bauzuständen liegt im Downloadbereich der ProSig-Homepage ( <a href="http://www.prosig.de/download">www.prosig.de/download</a> ) bereit.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
9724	Fehler- beseitigung	OL 472	ProSig 6.40 SP1	ZBS	Vorgabewerte für die Objekteigenschaft 'Merkmal' eines Telegramms	<p>Wurden mit der Funktion 'Datenpunkte' (ZBS_DP) die Eigenschaften eines Telegramms zu einem Datenpunkt bearbeitet, waren die Werte der Dropdownliste für die Objekteigenschaft 'Merkmal' nicht korrekt vorgegeben.</p> <p>Die Dropdownliste für die Objekteigenschaft 'Merkmal' eines Telegramms enthält die Einträge '&lt;leer&gt;', '(default)', 'Ortsreferenz' und 'Festdatenpunkt'.</p>
5292	Fehler- beseitigung	5981 / OL 170	ProSig 6.40	ZBS	Einfügen zusätzlicher Hilfsverkettungen	<p>Wurde mit der Funktion 'Datenpunkte' (ZBS_DP), Registerkarte 'Verkettung' zu einer Verkettung eine neue Hilfsverkettung eingefügt, also die vorhandene Hilfsverkettung in zwei neue Hilfsverkettungen aufgeteilt, wurden die Werte der Eigenschaften 'Reaktion' und 'Orientierung' im ersten Teil der alten Hilfsverkettung beibehalten, im zweiten Teil waren sie leer. Dies wurde wie folgt geändert: Die Werte werden in den zweiten Teil der alten Hilfsverkettung geschrieben, im ersten Teil sind sie leer.</p>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
5291	Fehler- beseitigung	5981 / OL 169	ProSig 6.40	ZBS	Anpassung der Formatierungen in den ZBS- Tabellenvorlagen	In den ZBS-Tabellenvorlagen Datenpunkttabelle 1 bis 3 entsprechen einige Formatierungen nicht dem Standard. In allen Feldern werden die Werte mittig und in Schriftgröße 8 dargestellt. Für Datenpunkttabelle 2 und 3 wurden die Gitternetzlinien ausgeschaltet. Die standardmäßige Deaktivierung der Fehlerüberprüfung für die Vorlagen ist nicht möglich und kann nur manuell vom jeweiligen Benutzer in Excel über Optionen -> Formeln -> Fehlerüberprüfung -> Fehlerüberprüfung im Hintergrund aktivieren durch Deaktivieren des Optionsfeldes durchgeführt werden.
1526	Neuerung		ProSig 6.40	Help	Installations- anleitung für Administratoren	Für die Installation von ProSig via MSI steht eine Anleitung (derzeit noch auf Anfrage) zur Verfügung, in der auch alle Abhängigkeiten beschrieben sind.
6611	Neuerung		ProSig 6.40	Help	Partielle Umbenennung von Funktionsaufrufen im ProSig- Menü und in der ProSig- Ribbon-Bar	Der rein technisch geprägte Begriff 'ProSig-Datenbank' wurde auf Menü-Ebene durch den prozessorientierten Begriff 'ProSig-Projekt' ersetzt. Folgende Funktionsaufrufe sind im Menü entsprechend angepasst worden: <ul style="list-style-type: none"> <li>* 'Abgleich Datenbank -&gt; Zeichnung' - 'Abgleich Projektdaten -&gt; Zeichnung'</li> <li>* 'Abgleich Zeichnung -&gt; Datenbank' - 'Abgleich Zeichnung -&gt; Projektdaten'</li> <li>* 'Datenbankobjekte markieren' - 'Verknüpfte Objekte markieren'</li> <li>* 'Objekteigenschaften editieren' -&gt; 'Objekt editieren'</li> <li>* 'Objekteigenschaften editieren (mehrere)' - 'Objekt(e) editieren'</li> </ul>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
1971	Fehler- beseitigung	6046	ProSig 6.40	Help	Verfahrens- anleitung zur Darstellung von Geschwindigkeits-überwachungen ist anzupassen	In der Verfahrensanleitung 'Darstellung von Geschwindigkeitsüberwachungen' fehlte der Hinweis, dass man für die Darstellung im Kabelübersichtsplan einen zusätzlichen 'kompakten' GUE benötigt, da die Einzelkomponenten nicht separat verkabelt werden können.
460	Neuerung	5691	ProSig 6.40	CAD	Kabel- übersichtsplan - Verkabelung	Entsprechend der Ril 819.2102 wurde in der Funktion 'ProSig -> Kabelübersichtsplan -> Hauptmodul' (KUP_HPT) im Bereich 'Gruppenkabel' der Vorschlagswert für Reserveadern auf 15% geändert.
621	Fehler- beseitigung	4459	ProSig 6.40	CAD	Objekte - Balisen	Wurden mit der Funktion 'ProSig -> ETCS -> Balisen/Symbole' (BALISEN) Balisen in ein ProSig-Projekt eingefügt, wurde während des Einfügeprozesses der vom Benutzer eingestellte Objektfang nicht akzeptiert.
625	Fehler- beseitigung	5746	ProSig 6.40	CAD	ProSig-Projekt - Objekte editieren	Bei der Anwendung der Funktion 'ProSig -> ProSig-Projekt -> Objekt(e) editieren' (DDATTE) kam es in großen Projekten zu Zugriffsproblemen.
673	Neuerung	5798	ProSig 6.40	CAD	Kabel- übersichtsplan - Verkabelung	In der Funktion 'ProSig -> Kabelübersichtsplan -> Verkabelung' (KUP_VK) wurden die Übertragungseigenschaften der Kabel an die Vorschrift 416.0116 Version 2.0, Kapitel 7 Tabelle 6.1, 6.2, 6.3 Spalte Leiterwiderstand angepasst.
690	Fehler- beseitigung	9678	ProSig 6.40	CAD	Warnmeldung beim Schreiben von Protokolldateien	Bei der Meldung 'ProSig konnte auf die Datei ProtokollDBerrors.txt nicht zugreifen (Schreibzugriff) handelte es sich um eine reine Warnung. Der aktive Prozess bzw. eine aktive Funktionalität, bei der die Meldung aufgetreten war, war hiervon nicht betroffen und wurde nicht abgebrochen. Der Fehler wurde behoben.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
782	Fehler- beseitigung	5782	ProSig 6.40	CAD	Objekte - Signale - Layer	<p>Bei folgenden Signalen waren die Layer falsch definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fahrtanzeiger Vorderseite, alleinstehend</li> <li>* Fahrtanzeiger Rückseite, alleinstehend</li> <li>* Fahrtanzeiger Vorderseite, am Mast</li> <li>* Fahrtanzeiger Rückseite, am Mast</li> <li>* Signalhaltmelder</li> </ul> <p>Die Objekte werden beim Einfügen auf dem Layersatz der Zusatzanzeiger abgelegt.</p>
802	Fehler- beseitigung	5674	ProSig 6.40	CAD	Kabel- übersichtsplan - Verkabelung	<p>Bei Anwendung der Funktion 'ProSig -&gt; Kabelübersichtsplan -&gt; Hauptmodul' (KUP_HPT) kam es bei der Verkabelung von Signalen in der Stellwerksbauart SIMIS-D zum Überschreiben des Signalbegriffs mit der gewählten SV-Verkabelungsart.</p>
1324	Fehler- beseitigung		ProSig 6.40	CAD	AutoCAD Systemvariablen	<p>Nach Anwendung der Funktion 'ProSig -&gt; Grenzzeichen' (GRENZZ) wurden die vorherigen Einstellungen zu den Systemvariablen GRIPS, OSMODE und PICKFIRST nicht wieder hergestellt.</p>
2198	Fehler- beseitigung	6018	ProSig 6.40	CAD	Falsche Anpassung von Attributpositionen im SÜP nach Signal aktualisieren im SL	<p>Nach dem Aktualisieren eines Signales im Sicherungstechnischen Lageplan kam es nach dem Öffnen des Sicherungstechnischen Übersichtsplans zum Absturz beim Ablauf des automatischen Aktualisieren-Jobs für dieses Signal, wenn hier zuvor manuell erweiterte Attributeigenschaften modifiziert wurden.</p>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
2211	Neuerung	5981 / OL 121	ProSig 6.40	CAD	Größenabhängige Beschriftung von Schalthäusern im Kabeltrassenplan	Über die Funktion 'Kabeltrassenplan', Schaltfläche 'Betonteile' können die Blöcke 'Schalthaus 2,67m x 1,70m' und 'Schalthaus 1,70m x 1,70m' in allen Planarten, Maßstäben und Vorschriften eingefügt werden. Sie werden analog zum Block 'Schalthaus' behandelt und eingefügt.
2212	Fehlerbeseitigung	5981 / OL 123	ProSig 6.40	CAD	Funktion 'Bezugslinie Standortattribut' ändert die Größe des Textes	Die Funktion 'ProSig -> Kilometrierung -> Bezugslinie Standortattribut' (ATT_UNT) veränderte bei einigen Blöcken die Textgröße der zu unterstreichenden Attribute.
2227	Fehlerbeseitigung	5981 / OL 139	ProSig 6.40	CAD	Abgleich von Attributen für ortsbediente Gleissperren	Bei einfachen, ortsbedienten Gleissperren konnten die Einträge für das sichtbare AutoCAD-Attribut 'SCHLÖSSER, RIEGEL' nicht in andere Projektzeichnungen abgeglichen werden. Das Attribut wurde ergänzt. Nach Aufruf der Funktion OE auf eine Gleissperre kann die Objekteigenschaft 'Schlösser, Riegel' befüllt und anschließend in andere Projektzeichnungen abgeglichen werden.
2228	Fehlerbeseitigung	5981 / OL 140	ProSig 6.40	CAD	Einfügen der maßstäblichen Verbinder in den Isolierplan	Mit der Funktion 'ProSig -> Gleisstromkreise -> Wirkgrenzen / FTG-Verbinder' werden die Verbinder für die maßstäbliche Darstellung wieder für die Planart Isolierplan, Maßstab 1:200 angeboten und können eingefügt werden.
2945	Fehlerbeseitigung	6152	ProSig 6.40	CAD	Entfernen von Bauzustandsmarkierungen für Attribute nach dem Abgleich	Bei Weichen, Kreuzungen und Signalen, die mit einem Lokalvektor versehen waren, wurden Bauzustandsmarkierungen für Attribute nach Ausführen der Funktion 'Abgleich Datenbank -> Zeichnung' entfernt.



ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
3131	Neuerung	6199	ProSig 6.40	CAD	Ergänzung fehlender Signale für die Berliner S-Bahn	In der Funktion 'ProSig -> Signale' (INSSIG) wurden im Bereich 'KS-System' für die Vorschrift 'Reichsbahn' folgende Signale ergänzt: * Hauptsperrsignal, S-Bahn (Hp0/Ks1/Ra12), wechselw. bedient * Mehrabschnittssperrsignal, S-Bahn (Hp0/Ks1/Ks2/Ra12), wechselw. bedient.
3978	Neuerung	5981	ProSig 6.40	CAD	Umstellung der Layerkonfigurationen auf das LAS-Format	Die Funktionen 'ProSig -> Bauzustände -> Bauzustände anzeigen' (BAULAY) und 'ProSig -> Bauzustände -> Bauzustand Konfiguration' (BAUKONF) verwenden Layerkonfigurationsdateien im Format *.las, analog zu den entsprechenden AutoCAD-Funktionalitäten. Layerkonfigurationsdateien im Format *.lay werden von diesen Funktionen nicht mehr unterstützt.
5264	Fehler- beseitigung	8478	ProSig 6.40	CAD	Probleme beim Abgleich von Hauptsignalbaken So19 DR	Beim automatischen Abgleich von Hauptsignalbaken So19 DR kam es in einigen seltenen Fällen beim Ablauf der 'Erzeugt'-Jobs zu einer Fehlermeldung. Anschließend wurde die Zeichnung automatisch geschlossen.
5282	Fehler- beseitigung	7470	ProSig 6.40	CAD	Darstellung links ausgerichteter Kabelfahnen im Kabellageplan Maßstab 1:500	Wurde in einem Kabellageplan mit eingestellter Konfiguration Maßstab 1:500 eine Kabelfahne links ausgerichtet und die Kabelattribute entsprechend befüllt, wurde die untere Linie des Beschriftungsblockes nicht abschließend an der Bezugslinie gezeichnet.
5286	Fehler- beseitigung	5981 / OL 146	ProSig 6.40	CAD	Übertragen von Balisen in den Kabel- übersichtsplan	Gesteuerte Balisen konnten mit der Funktion 'Hauptmodul' (KUP_HPT) als Verkabelungsobjekt nicht in den Kabelübersichtsplan übertragen werden.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
5288	Fehler- beseitigung	5981 / OL 172	ProSig 6.40	CAD	Darstellung der Fremdspeisung eines Achsanzählpunktes, Aderbedarf laut Planungshinweise	Anpassung bei der Verkabelung (Kabelübersichtsplan) eines Achszählpunktes in der Stellwerksbau 'Siemens SIMIS-D', Verkabelungsart 'Fremdspeisung sternvierer': Alle Adern (Daten und Stromversorgung) werden in einem sternviererverseilten StICKKabel geführt. Weiterführende Adern werden im Gruppenkabel bis zum Stellwerk weitergeführt.
5289	Fehler- beseitigung	5981 / OL 148	ProSig 6.40	CAD	Stellentfernung bei Fremdspeisung in SIMIS-D	Bei der Verkabelung nach SIMIS-D betrug die maximale Stellentfernung 9,4 km bei Fremdspeisung des Achsanzählpunktes ZP D 43 I mit 0,9 Kabelquerschnitt. Sie wurde entsprechend der Planungshinweise auf 9,9 km angepasst.
5290	Fehler- beseitigung	5981 / OL 150	ProSig 6.40	CAD	Darstellung des FTGS 917 Endverbinders	Die Breite des Symbols vom Endverbinder FTGS 917 war nicht ausreichend und entsprach somit nicht den Vorgaben. Sie wurde angepasst.
6731	Neuerung		ProSig 6.40	CAD	Lauffähigkeit von ProSig für die AutoCAD-Version 2015	Die Lauffähigkeit von ProSig® 6.40 und ProSig® 7 EPU wird für die AutoCAD-Version 2015 gewährleistet.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
6874	Fehler- beseitigung	5981	ProSig 6.40	CAD	Sichtbarschaltung des Standortattributs bei Gleisanschluss- kisten und S-Verbindern	<p>Bei folgenden Blöcken aus der Kategorie 'Ein- und Ausspeisung FTG' wurde das Attribut 'Standort' sichtbar geschaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* FTG Einspeisung, ohne Abstimmgruppe</li> <li>* FTG Einspeisung, mit Abstimmgruppe</li> <li>* FTG Einspeisung zweifach, mit Abstimmgruppe</li> <li>* FTG Ausspeisung, ohne Abstimmgruppe</li> <li>* FTG Ausspeisung, mit Abstimmgruppe</li> <li>* FTG Ausspeisung zweifach, mit Abstimmgruppe</li> <li>* FTG Ein/Ausspeisung, mit Abstimmgruppe</li> </ul> <p>Bei folgenden Blöcken aus der Kategorie 'Wirkgrenzen FTG-Verbinder' wurde das Attribut 'Standort' sichtbar geschaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* S-Verbinder FTGS46, maßstäblich</li> <li>* S-Verbinder FTGS46, maßstäblich, gespiegelt</li> <li>* S-Verbinder FTGS917, maßstäblich</li> <li>* S-Verbinder FTGS917, maßstäblich, gespiegelt</li> <li>* S-Verbinder asymmetrisch, maßstäblich</li> <li>* S-Verbinder asymmetrisch, maßstäblich, gespiegelt</li> <li>* Kurzschlussverbinder, maßstäblich/schematisch</li> <li>* End-Verbinder FTGS917, maßstäblich</li> <li>* End-Verbinder FTGS46, maßstäblich</li> </ul>
7334	Neuerung		ProSig 6.40	CAD	Umstellung der Layerkonfigurationen auf das LAS-Format	Die Funktion 'Enzustand erstellen' (BAUENDZ) verwendet Layerkonfigurationsdateien im Format *.las, analog zu den entsprechenden AutoCAD-Funktionalitäten. Die ehemaligen Layerkonfigurationsdateien im Format *.lay werden von dieser Funktion nicht mehr unterstützt.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7367	Neuerung		ProSig 6.40	CAD	Planart Kabelübersichts- plan ist für Projekt- zeichnungen nicht vorgesehen	Die Zuordnung einer Zeichnung mit der Planart 'Kabelübersichtsplan' zu einem ProSig-Projekt ist nicht vorgesehen. Der Kabelübersichtsplan kann in einer Projektzeichnung mit der Planart 'Kabellageplan', 'Kabeltrassenplan' oder 'Signallageplan' erstellt werden.
7368	Neuerung		ProSig 6.40	CAD	Auswahl der Gleiselemente zum Einlesen der Gleislage ins ProSig-Projekt	<p>Zum Einlesen der Gleislage in ein ProSig-Projekt kann die Funktion 'Gleislage einlesen' (DBINGL) aufgerufen werden. Nach Aufruf der Funktion werden im Dialog folgende Optionen zum Einlesen der Gleislage angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Weichen und Kreuzungen</li> <li>* Gesamte Gleislage</li> <li>* Objekte auswählen</li> </ul> <p>Nähere Informationen zum Einlesen der Gleislage und zum Anwenden der Optionen sind in der Hilfe auf der Seite 'ProSig System &gt; ProSig CAD &gt; Funktionsbeschreibungen &gt; ProSig-Projekt &gt; Gleislage einlesen'.</p>
8146	Fehler- beseitigung	OL 260	ProSig 6.40	CAD	Bezugslinie Standortattribut für FTGS-Verbinder	Die Funktion 'Bezugslinie Standortattribut' (ATT_UNT) funktioniert jetzt auch bei FTGS-Verbindern.
1572	Fehler- beseitigung	5983	ProSig 6.40	CAD	Nicht zulässige Kabel für die Verkabelung von GUE	Wird mit der Funktion 'ProSig -> Kabelübersichtsplan -> Hauptmodul' (KUP_HPT) ein GUE in der Stellwerksbauart 'Simis D' verkabelt, wurden nicht zulässige Kabel für die Verkabelung vorgeschlagen.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
5296	Fehler- beseitigung	5981 / OL 171	ProSig 6.40	CAD	Darstellung der automatisch erzeugten Isolierstöße im Isolierplan	Werden Isolierstöße aus einem ProSig-Projekt in den Isolierplan 1:200 als Konstruktionshilfe in der einschienigen Darstellung automatisch erzeugt, werden sie auf einem separaten Layer abgelegt. Somit können sie nach dem manuellen Einfügen der zugehörigen Isolierstöße der zweischienigen Darstellung über die Layersteuerung ausgeblendet werden.
5298	Neuerung	5981 / OL 173	ProSig 6.40	CAD	Übertragung von Gleismagneten in den Kabel- übersichtsplan	Mit der Funktion 'Kabelübersichtsplan' (KUP_HPT) können Gleismagnete mit den Wirksamkeiten 1000 Hz und 2000 Hz vom Kabellageplan in den Kabelübersichtsplan übertragen werden. Für diese Objekte ist aber keine Verkabelungslogik hinterlegt. Die Verkabelungseigenschaften müssen manuell festgelegt werden oder die Verkabelung muss über Hilfskabel dargestellt werden.
6022	Fehler- beseitigung	9625	ProSig 6.40	CAD	Einfügen von Beschriftungen für Kabelkanäle	Mit der Funktion 'Kabeltrassenplan' (KABEL_LP) konnten unter AutoCAD 2014 für die Konstruktion 'Kabelkanal' keine Beschriftungen erstellt werden. Die Funktion zur Beschriftung von Kabelkanälen wurde für AutoCAD 2014 angepasst.
6252	Fehler- beseitigung	9617	ProSig 6.40	CAD	Fehlermeldung bei der Anzeige von Layerinformationen	In einigen Situationen gab es bei der Nutzung der Funktion 'Layerinformation' (LAY_INF) eine Fehlermeldung.
6590	Fehler- beseitigung	9719	ProSig 6.40	CAD	Änderungs- meldungen durch Projektprüfung ohne Änderung an den Objekten	Bei der Anwendung der Funktion 'Projektprüfung' (PROJPRUEF) kam es bei Gleissperren gelegentlich auch ohne Änderung an den Objekten zu Änderungsmeldungen durch ProSig. Auch nach dem Ausführen der Jobs traten die Meldungen bei erneuter Projektprüfung weiterhin auf.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
6591	Fehler- beseitigung	9719	ProSig 6.40	CAD	Meldung nicht zugeordnete DATENBANK- OBJEKTE bei der Projektprüfung	Bei Anwendung der Funktion 'Projektprüfung' (PROJPRUEF) wurden zum Teil 'nicht zugeordnete DATENBANKOBJEKTE' gemeldet, die im aktuellen Plan regulär nicht dargestellt werden sollen.
7523	Fehler- beseitigung	5978	ProSig 6.40	CAD	Kopieren von verschachtelten Elementen	Die Funktion 'ProSig -> Blöcke -> Verschachtelte Elemente kopieren' (PRSNKOPIE) kopiert innere Elemente von Blöcken und externen Referenzen. Sie ist in ProSig anstelle der AutoCAD-Funktion NKOPIE zu verwenden.
6749	Neuerung		ProSig 6.40	CAD	Konvertierung von ProSig- Projekten	Beim Öffnen einer Zeichnung als Bestandteil eines Prosig-Projektes, das mit einer früheren ProSig-Version erstellt wurde, kann das Projekt automatisch auf die Version 6.40 konvertiert werden.
928	Fehler- beseitigung	5788	ProSig 6.40	CAD	ProSig-Projekt - Schlosssymbole	Nach dem Einfügen von Schlosssymbolen mit der Funktion 'ProSig -> Stellelemente' (STELLELEM) in 6.30er ProSig-Projekten konnte die Objekteigenschaft Bezeichnung nicht editiert werden.
1323	Fehler- beseitigung		ProSig 6.40	CAD	Konfiguration	In der Funktion 'ProSig -> Konfiguration' (SETUSPEZ) wurde im Bereich 'Umgebungseinstellungen' die Funktionalität der Schaltfläche 'als Vorgaben speichern' korrigiert.
2217	Neuerung	5981 / OL 179	ProSig 6.40	CAD	Abgleich von Objektumbe- nennungen innerhalb von Bauzuständen in einem ProSig-Projekt	In der Symbolbibliothek 'Bezeichnungen/Markierungen' wurde das Symbol für Allgemeine Beschriftungen ergänzt. Hiermit können Objektumbenennungen innerhalb von Bauzuständen realisiert und in einem ProSig-Projekt in andere Planarten abgeglichen werden. Eine Anleitung für die Anwendung des Blockes befindet sich in Erstellung.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
5287	Neuerung	5981 / OL 159	ProSig 6.40	CAD	ProSig-Ribbon-Bar enthält Bilder bzw. Icons	Die sichtbaren Schaltflächen auf der ProSig-Ribbon-Bar (oberste Ebene) wurden mit passenden Bildern ausgestattet.
1264	Fehler- beseitigung	5903	ProSig 6.30 SP5.1	CAD	Falsche Vorgabe bei Verkabelung von Schlüsselsperren bzgl. Simis D	Wird mit der Funktion 'ProSig -> Kabelübersichtsplan -> Hauptmodul' (KUP_HPT) eine Schlüsselsperre in der Stellwerksbauart 'Simis D' verkabelt, wird beim Bestimmen des Kabelverlaufes jetzt der korrekte Aderbedarf von fünf Adern vorgesteuert.
4859	Fehler- beseitigung	7423	ProSig 6.30 SP5.1	CAD	Optimierung von Wechselwirkungen bei Einfügeprozessen	Spezifische Wechselwirkungen bei Einfügeprozessen von Objekten bei sehr großen Nicht-Projekt-Zeichnungen wurden optimiert.
4876	Fehler- beseitigung	7439	ProSig 6.30 SP5.1	CAD	Lizenz-Meldung vor der Funktion: Löschen von Strecken	Bei Anwendung der Funktionen 'ProSig -> Kilometrierung -> Strecke löschen' (STR_DEL) und 'ProSig -> Kilometrierung -> Strecke aktuell setzen' (STR_AKT) kam es in einigen Fällen zu einer irrelevanten Lizenz-Meldung vor dem Aufschalten des Dialogs.
1357	Fehler- beseitigung	5935	ProSig 6.30 SP5	CAD	Fehler beim Abgleich in großen Projekten	Bei sehr großen Projekten mit sehr vielen ProSig-Objekten trat (symptomatisch in Kabellageplänen) beim Öffnen der Zeichnungen während des automatischen Abgleichs der Objekte mehrfach der AutoCAD Fehler 'Automatisierungsfehler. Keine Beschreibung verfügbar' auf. Der Fehler trat in einzelnen Fällen auch beim späteren Modifizieren von Zeichnungs-Objekten (Modifizierungen über DDATE, DBATTE, EATTEDIT, SCHIEBEN, DREHEN, LÖSCHEN), sowie bei einigen ProSig-Funktionalitäten (Verkabelung) auf.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
1552	Fehler- beseitigung	5934, 5934, 5851	ProSig 6.30 SP5	CAD	Werkzeugkästen konnten nicht mehr in der „zweiten Reihe“ platziert werden und verloren u.U. ihre Position	Das Andocken von AutoCAD- bzw. ProSig-Werkzeugkästen war zwischendurch nur in der „ersten Reihe“ aller vier Seiten des AutoCAD-Fensters möglich. Ferner gab es Situationen, bei denen die Werkzeugkästen ihre Position „vergessen“ haben. Grund dafür ist der Technologiewechsel bezüglich der Programmbedienung über die dynamische Multifunktionsleiste (Ribbon-Bar). Von AutoCAD werden im Zuge dieser Umstellung die Möglichkeiten älterer Technologien wie Menüs und Werkzeugkästen immer weiter eingeschränkt bzw. „eingefroren“. Wir empfehlen daher die Verwendung der ProSig-Ribbon-Bar, auf deren Basis alle künftigen Entwicklungen in ProSig vorgenommen werden, wie z.B. die Integration der ProSig-Zeichnungshistorie.
732	Fehler- beseitigung	5799	ProSig 6.30 SP4.2	CAD	Menü - Multifunktionsleiste	Durch die Nutzung einer Fremdapplikation wurde nach dem Öffnen einer zweiten Zeichnung die ProSig Multifunktionsleiste nicht mehr angezeigt.
7464	Fehler- beseitigung	5726	ProSig 6.30 SP4.1	CAD	Kabeltrassenplan - Betonteile	Beim Einfügen von Betonteilen wurden die zugehörigen Attribute nicht auf die vorgesehenen Layer verlagert. Dadurch konnten die Attribute nicht separat geschaltet werden.
7465	Fehler- beseitigung	4462	ProSig 6.30 SP4.1	CAD	Suchpfad für Support-Datei - Fonts	Bei einer Vollinstallation von ProSig 6.30 SP4 wurde der AutoCAD Suchpfad für ProSig Fonts im Startprozess nicht korrekt belegt. Dadurch wurden über ProSig eingefügte Texte und Attribute nicht richtig dargestellt.



ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7451	Neuerung		ProSig 6.30 SP4	CAD	Lauffähigkeit - AutoCAD-Versionen	Die Lauffähigkeit von ProSig® 6.30 SP4 wird für die AutoCAD-Versionen 2013 und 2014 gewährleistet. Bei einer bestehenden ProSig-Version ist nach einem Update für den Start der Version unter AutoCAD 2013 oder 2014 das Programm ObjectDCL zu aktualisieren. Weitere Informationen hierzu sind in der Installationsanweisung zu finden.
7452	Neuerung		ProSig 6.30 SP4	CAD	ProSig-Projekt - Darstellung von Geschwindigkeitsüberwachungseinrichtungen	Nach dem Einfügen eines Gleismagneten in einem Sicherungstechnischen Lageplan besteht die Möglichkeit, für eine vorschriftenkonforme Darstellung im Sicherungstechnischen Übersichtsplan, einen zugehörigen GÜ auszuwählen. Das entsprechende Symbol wird dann in den Sicherungstechnischen Übersichtsplan abgeglichen. Die Symbole für den GÜ-Einschaltmagneten und den GÜ-Ausschaltmagneten können im Sicherungstechnischen Lageplan eingefügt werden, werden aber nicht in den Sicherungstechnischen Übersichtsplan abgeglichen. Eine detaillierte Verfahrensanleitung steht im Downloadbereich unserer Homepage zur Verfügung.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7454	Neuerung	4039	ProSig 6.30 SP4	CAD	Kabeltrassenplan - Kabelmuffe	Unter 'ProSig --> Kabeltrassenplan' (KABEL_LP) wurde in der Symbolbibliothek zum Einfügen von Betonteilen für die Planarten Sicherungstechnischer Lageplan, Kabellageplan und Kabeltrassenplan in der Vorschrift 819.9002 5/2012 das Symbol für die Kabelmuffe ergänzt. Wie bei allen Betonteilen ist die automatische Kilometrierung beim Einfügen noch nicht aktiv. Der Standort kann nach dem Einfügen des Objektes mit der Funktion 'ProSig --> Kilometrierung --> Standortermittlung' (STANDORT_K) ermittelt werden.
7456	Neuerung	3876	ProSig 6.30 SP4	CAD	Kabelübersichtsplan - Stellwerksbauart SIEMENS Simis D	Für die Kabelplanung steht in der Stellwerksbauart SIEMENS Simis D das modulare Stellteil für Ks-Signale (MSTT) zur Verfügung. Das Vorgehen zum Einfügen und Verkabeln des MSTT wird in der Verfahrensanleitung 'EL S Version Simis D' erläutert, die im Downloadbereich unserer Homepage zur Verfügung steht.
7458	Neuerung		ProSig 6.30 SP4	CAD	Systemvariablen - DBLCLKEDIT	<p>Mit dem Befehl PRSDBLCLKEDIT_ON wird die AutoCAD-Systemvariable DBLCLKEDIT in der aktuellen Zeichnung und beim Start jeder weiteren Zeichnung auf EIN gesetzt.</p> <p>Mit dem Befehl PRSDBLCLKEDIT_OFF wird das Standardverhalten der AutoCAD-Systemvariable DBLCLKEDIT aktiviert: DBLCLKEDIT kann vom Anwender separat auf EIN oder AUS geschaltet werden.</p>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7460	Fehler- beseitigung	3389	ProSig 6.30 SP4	CAD	ProSig-Projekt - Abgleich	Bei Objekten, die in einem nicht kilometrierten Übersichtsplan erzeugt wurden, trat beim Abgleich in den Lageplan in einigen Fällen ein Fehler auf.
7445	Neuerung		ProSig 6.30 SP3	CAD	ProSig-Projekt - Konvertierung	Bei der Konvertierung eines ProSig-Projekts auf Version 6.30 werden die Werte der Eigenschaften von Objekten in der Zeichnung mit den Werten der Eigenschaften der mit dem ProSig-Projekt verknüpften Objekte verglichen. Bei Inkonsistenzen kann das entsprechende Objekt in der Zeichnung gezoomt werden. Die Eigenschaften des Objektes in der Zeichnung können in die Projektdaten übernommen werden.
7446	Fehler- beseitigung	4236	ProSig 6.30 SP3	CAD	Objektarten - Balisen	Bei Anwendung der Funktion 'ProSig -> ETCS -> ZBS Planung -> Datenpunkte' (ZBS_DP) konnten keine Verkettungen für Balisen erstellt werden, bei denen die Start- oder Zielbalise auf einem Segmentwechsel eines Gleiselementes lag.
7448	Fehler- beseitigung	4374	ProSig 6.30 SP3	CAD	Support - Unterstützte Versionen	Nach dem Editieren von Datenpunkteigenschaften im ZBS-Modul mit AutoCAD MAP 3D 2012 64bit und anschließender Zuordnung eines Signals zu diesem Datenpunkt wurde die Zuordnung nicht übernommen.
7449	Fehler- beseitigung	4380	ProSig 6.30 SP3	CAD	Support - Unterstützte Versionen	Wurde unter AutoCAD MAP 3D 2012 64bit im Signaleditor die Bezeichnung eines Signals editiert, kam es zum Programmabbruch.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7474	Neuerung	4166	ProSig 6.30 SP2	CAD	ProSig-Projekt - Projektprüfung	<p>Bei Anwendung der Funktion 'ProSig --&gt; ProSig-Projekt --&gt; Projektprüfung' (PROJPRUEF) werden zusätzlich zur bisherigen Funktionalität die Werte der Eigenschaften von Objekten in der Zeichnung mit den Werten der Eigenschaften der mit dem ProSig-Projekt verknüpften Objekte verglichen. Bei Inkonsistenzen kann das entsprechende Objekt in der Zeichnung gezoomt werden. Die Eigenschaften des Objektes in der Zeichnung können in die Projektdaten übernommen werden.</p> <p>Mit dem Befehl CHECK_OBJPROPS kann die Prüfung auf Inkonsistenz in den Objekteigenschaften separat ausgeführt werden.</p> <p>Mit den Befehlen OBJPROPCHK_ON und OBJPROPCHK_OFF kann eingestellt werden, dass die Prüfung auf Inkonsistenz in den Objekteigenschaften automatisch beim Speichern der Zeichnung durchgeführt wird.</p>
7442	Fehler- beseitigung	3886	ProSig 6.30 SP1	CAD	ProSig-Projekt - Attribute - Standort	Für die Objekteigenschaft 'Standort' war bei einigen Objekten als Dezimaltrennzeichen ein Punkt zugelassen. Das Dezimaltrennzeichen ist jetzt ausschließlich ein Komma.
7414	Neuerung	3558	ProSig 6.30 SP1	CAD	Support - unterstützte Versionen	<p>Mit Auslieferung der Version 6.30 werden vom ProSig®-Support die Versionen 6.24 und 6.30 inklusive aller Servicepacks unterstützt.</p> <p>Supportanfragen, die sich auf ältere Versionen beziehen, können nicht mehr bearbeitet werden.</p>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7417	Neuerung	3462	ProSig 6.30 SP1	CAD	ProSig-Projekt - Darstellung von Signalschirmen austauschen	<p>Mit der Funktion SIGTAUSCH können in einem ProSig-Projekt Signalschirme aus dem Ks-System in eine andere Darstellung (=Stellart) getauscht werden. Mögliche Darstellungen sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nicht gefüllt (zugbediente Signale)</li> <li>2) Halb gefüllt (wechselweise bediente Signale)</li> <li>3) Gefüllt (stellwerksbediente Signale)</li> </ol> <p>Von den Projektdaten ignorierte Objekte werden nicht bearbeitet. Die Änderung der Darstellung wird in andere Projektzeichnungen abgeglichen.</p>
7421	Neuerung	3621	ProSig 6.30 SP1	CAD	ProSig-Projekt - Objekte der aktuellen Strecke markieren	<p>Mit der Funktion 'ProSig --&gt; Kilometrierung --&gt; Objekte der aktuellen Strecke markieren' (STR_MARK) können in einem ProSig-Projekt alle Objekte der aktuellen Strecke markiert werden.</p>
7423	Neuerung	3649	ProSig 6.30 SP1	CAD	Kabeltrassenplan - Betonteile	<p>Unter 'ProSig --&gt; Kabeltrassenplan' (KABEL_LP) wurden im Bereich 'Betonteile einfügen' die Symbole 'Schalthaus 2,87m x 1,70m' und 'Schalthaus 1,70m x 1,70m' für die Maßstäbe 1:200 und 1:1000, Planarten Sicherungstechnischer Lageplan, Kabellageplan und Kabeltrassenplan, Vorschrift 819.9002 05/2012 ergänzt.</p>
7425	Neuerung	2707	ProSig 6.30 SP1	CAD	Kabelübersichtsplan - Stellwerksbauart SIEMENS Simis-D	<p>Für die Kabelplanung steht die Stellwerksbauart SIEMENS SIMIS-D zur Verfügung.</p>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7426	Neuerung	3445	ProSig 6.30 SP1	CAD	Konfiguration - Planarten	Entsprechend der Ril 819.0102 Anh. 5 wurden die Bezeichnungen für folgende Planarten angepasst: * Signallageplan in 'Sicherungstechnischer Lageplan' * Signalübersichtsplan in 'Sicherungstechnischer Übersichtsplan'.
7427	Neuerung		ProSig 6.30 SP1	CAD	Objektarten - Signale - Dias	Die Monitordias im Signalgenerator wurden auf eine einheitliche Größe gebracht.
7429	Neuerung	3056	ProSig 6.30 SP1	CAD	Objektarten - Weichen	Die Weichenbauformen * EW 49 - 190 - 1:6,3 * EW 49 - 190 - 1:6,6 * EW 54 - 760 - 1:15 * EW 60 - 760 - 1:15 * EW 60 - 760 - 1:15 - fb wurden entsprechend der RIL 800.0120 für den Lageplan ergänzt.
7430	Neuerung	3649	ProSig 6.30 SP1	CAD	Objekte - Bahnübergänge - Sonstige	Unter 'ProSig --> Bahnübergänge --> Sonstige' (BUE_SONST) wurde das Symbol 'Schutzgeländer / Absperrgeländer' für Maßstab 1:200, Planart BÜ-Plan, Vorschrift 819.9002 05/2012 ergänzt.
7440	Fehler- beseitigung	3620	ProSig 6.30 SP1	CAD	Objektarten - Signale - Layer	Bei den Signalen 'Fahrtanzeiger' und 'Signalhaltmelder' waren die Hauptlayer falsch definiert.
7438	Fehler- beseitigung	3433	ProSig 6.30 SP1	CAD	Objektarten - Grenzzeichen	In der Vorschrift 819.9002 5/2012 wurden Symbole für Grenzzeichen nicht richtig dargestellt.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7436	Fehler- beseitigung	3878	ProSig 6.30 SP1	CAD	ProSig-Projekt - Gleislage einlesen	<p>Waren benutzerdefinierte Blöcke auf Gleislagelagern abgelegt, wurden sie mit der Funktion 'ProSig --&gt; ProSig-Projekt --&gt; Gleislage einlesen' (DBINGL) aus der aktuellen Zeichnung in das ProSig®-Projekt eingelesen, konnten aber nicht in anderen Projektzeichnungen erzeugt werden. Ferner wurden Objekte aus dem Papierbereich eingelesen.</p> <p>Die Funktion 'Gleislage einlesen' filtert jetzt ausschließlich auf Linien, Bögen, Polylinien und Weichenblöcke im Modellbereich der aktuellen Projektzeichnung.</p>
7434	Fehler- beseitigung	3848	ProSig 6.30 SP1	CAD	ProSig-Projekt - Attribute - Layer	<p>Separate Layerpräfixes von Attributen wurden bei der Konvertierung eines ProSig®-Projekt mit den Präfixes der zugehörigen Objektlayer überschrieben.</p> <p>Bei der Konvertierung und Prüfung von ProSig®-Projekten bleiben die Layerpräfixes von Attributen nun erhalten, werden aber nicht in andere Zeichnungen abgeglichen.</p>
7432	Neuerung	3649	ProSig 6.30 SP1	CAD	Objekte - Bahnübergänge - Sonstige	<p>Unter 'ProSig --&gt; Bahnübergänge --&gt; Sonstige' (BUE_SONST) wurden die Symbole für 'Schalthaus 2,87m x 1,70m mit Türanschlag links', 'Schalthaus 2,87m x 1,70m mit Türanschlag rechts' und 'Kabelschrank/Schaltschrank mit Türen' für Maßstab 1:200, Planart BÜ-Plan, Vorschrift 819.9002 05/2012 ergänzt.</p>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7431	Neuerung		ProSig 6.30	Exporter	Signaltabelle 1	Für die korrekte Darstellung der Signalbegriffe nach der DV 301 für Sperrsignale kann im Attribut 'Signalbegriff' der Objektart Signalschirm der Wert von Sh1 auf Ra12 geändert werden. Diese Einstellung wird beim Export der Signaltabelle 1 berücksichtigt.
7433	Neuerung		ProSig 6.30	Exporter	Signaltabelle 1	Der Export des Attributs 'Signalsicht' wurde anhand der TM 2009-005 I.NVT3 zur RIL 819.0102 angepasst.
7435	Neuerung		ProSig 6.30	Exporter	Achszählpunkttable	Bei Achszählpunkten wurde der Wert der Eigenschaft 'Entfernung Bezugspunkt' in eine Ganzzahl geändert.
7437	Neuerung		ProSig 6.30	Exporter	Achszählpunkttable	Die Kennzahl wird vor die Bezeichnung geschrieben.
7439	Neuerung	2030	ProSig 6.30	Engineer	ProSig®-Hilfe	Die Hilfedatei wurde für die eigenständige Applikation ProSig® ObjektEditor erweitert und kann über das Menü '?-Hilfe --> Hilfe' im ObjektEditor aufgerufen werden.
7404	Fehler- beseitigung	3415	ProSig 6.30	Engineer	Objektarten - Sortierung	Eine Mehrfachsortierung in spaltenorientierten Objektarttabellen konnte nicht abgespeichert werden.
7441	Neuerung	2881	ProSig 6.30	Engineer	Objektarten - Signale - Attribute	Bezüglich der Signalsicht werden drei Attribute im Signalbestandteil Signalschirm angeboten: 'Signalsicht Erreicht', 'Signalsicht Soll', 'Signalsicht Mindest'. Diese drei Attribute werden verbunden und u.a. in die Signaltabelle 1 exportiert.
7443	Neuerung		ProSig 6.30	CAD	Umstellung 64 Bit - Dias	Im Zuge der Umstellung für die Lauffähigkeit auf einer 64-Bit-Rechnerarchitektur wurden die Dias neu gestaltet.



ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7444	Neuerung	3066	ProSig 6.30	CAD	Objektarten - Signale	Die Position der Kenn-/Zusatzlichter an H/V-Lichtvorsignalen wurde korrigiert (in Anlehnung an die DV 832 - Zeichen und Muster für Signalpläne). Das Kenn-/Zusatzlicht ist auf gleicher Höhe positioniert wie der rechte obere Lichtpunkt des Vorsignalsymbols.
7447	Neuerung	2462	ProSig 6.30	CAD	Objektarten - Achszählpunkte	Bei Achszählpunkten das Attribut 'Bauart Hersteller' zu 'Typ Hersteller' umbenannt.
7450	Neuerung	3307	ProSig 6.30	CAD	Funktionen – Layer bearbeiten	Die Funktionen zum Ausschalten (LAY_AUS), Frieren (LAY_FRI), Sperren (LAY_SPR), Entsperren (LAY_ESP), Ändern der Farbe (LAY_FAR) und Ändern der Linienstärke (LAY_LST) eines Layers lassen eine Mehrfachauswahl zu.
7453	Neuerung	3307	ProSig 6.30	CAD	Funktionen - Bauzustände	Die Kommandozeilenfunktion BAUREN (Bauzustände suchen und ersetzen) sucht bei einer Auswahl von Objekten im Layernamen nach dem angegebenen Bauzustandspräfix. Dieser kann durch ein anderes Präfix ersetzt oder auch gelöscht werden.
7455	Neuerung		ProSig 6.30	CAD	Lauffähigkeit - AutoCAD-Versionen	Die Lauffähigkeit von ProSig® 6.30 wird für die AutoCAD-Versionen 2010 bis 2012 gewährleistet.
7457	Neuerung		ProSig 6.30	CAD	Lauffähigkeit - Rechnerarchitektur	Die Lauffähigkeit ProSig® 6.30 wird auch auf einer 64-Bit-Rechnerarchitektur unterstützt. Informationen zu den entsprechenden Software- und Hardwareanforderungen befinden sich im Downloadbereich unserer Homepage.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7461	Neuerung		ProSig 6.30	CAD	ProSig-Projekt - Zeichnung speichern	Mit dem Befehl SAVECOMPLETE kann die aktuelle Zeichnung gespeichert werden. Bei der Anwendung der Funktion in ProSig-Projekten werden zusätzlich die Eigenschaften aller Objekte nochmals in die Projektdaten geschrieben. Der Funktionsaufruf wird empfohlen, wenn zuvor Speicherprobleme von AutoCAD oder dem ProSig-Projekt aufgetreten sind.
7462	Neuerung	3384	ProSig 6.30	CAD	ProSig-Projekt - Projektmanager	Beim Anlegen bzw. Anzeigen eines ProSig-Projekts über den Projektmanager wird im Dialog 'Ordner suchen' als Vorgabeverzeichnis der Pfad des zuletzt geöffneten ProSig-Projekts vorgeschlagen. Wurden bisher noch keine Projekte geöffnet bzw. wurden alle Einträge aus der Projekthistorie gelöscht, wird der aktuelle Zeichnungspfad als Verzeichnis vorgeschlagen.
7463	Neuerung		ProSig 6.30	CAD	ProSig-Projekt - Objekteigenschaften editieren	Bei der Anwendung der Funktion 'ProSig -> ProSig-Projekt -> Objekteigenschaften editieren' (DBATTE) auf ein Signal wird der Signaleditor aufgeschaltet. Die Eigenschaften der Signalbestandteile werden in separaten Bereichen der Dialogbox angezeigt. Zum aktuell gewählten Signal lässt sich ein Link auf den zugehörigen Zusatzanzeiger setzen, der dann ebenfalls in der Dialogbox angezeigt wird. Die Objekteigenschaften können in verschiedenen Ansichten dargestellt werden (z. B. 'Standard', 'Signaltabelle 1'). Die dargestellten Objekte können gezoomt werden. Weitere Informationen zur Arbeitsweise der Funktion sind in der ProSig-Hilfe zu finden.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7467	Neuerung		ProSig 6.30	CAD	ProSig-Projekt – Automatische Standortkorrektur	<p>Bei der Anwendung der Befehle SCHIEBEN und DREHEN (GGSCHIEB / GGDREH) und bei der Funktion 'Objekte schieben an Kontur' (SAK) wird der Wert des Attributes 'STANDORT' des entsprechenden Objektes automatisch nachgeführt, wenn es einer Strecke zugeordnet ist. Dies gilt für folgende Planarten: Signallageplan, Kabellageplan, Kabeltrassenplan, BÜ-Plan.</p> <p>Über die Befehle AUTOSTDORTKORR_ON und AUTOSTDORTKORR_OFF kann die automatische Korrektur bei Bedarf ein- bzw. ausgeschaltet werden. Diese Einstellung bleibt auch nach dem Neustart von AutoCAD erhalten. Grundeinstellung ist EIN.</p>
7468	Neuerung		ProSig 6.30	CAD	ProSig-Projekt - Konvertierung	Bei der Konvertierung auf Version 6.30 werden Tabellen in der Datenbank indiziert. Dadurch wird der Ladevorgang der Objekte beim Öffnen einer Projektzeichnung bei größeren ProSig-Projekten optimiert und verkürzt.
7470	Neuerung		ProSig 6.30	CAD	ProSig-Projekt - Konvertierung	ProSig-Projekte von den Versionen 6.10 bis 6.24 werden beim Öffnen einer Projektzeichnung automatisch auf Version 6.30 konvertiert. Die Konvertierung älterer ProSig-Projekte wird nicht automatisch durchgeführt. (Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte den ProSig®-Support.)

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7471	Neuerung	2087	ProSig 6.30	CAD	ProSig-Projekt - Kilometrierung Prüfung	Die Funktion 'ProSig -> Kilometrierung -> Prüfung' (KM_PRUEF) ermittelt für eine Auswahl von Objekten die Strecke, den eingetragenen Standort, in der aktuellen DWG in Bezug auf die eingetragene Strecke den BERECHNETEN Standort und die Differenz zwischen dem eingetragenen und dem berechneten Standort. Das Ergebnis wird in einem Bericht ausgegeben.
7472	Neuerung	2087	ProSig 6.30	CAD	ProSig-Projekt - Kilometrierung Korrektur	Standortrelevante Verschiebungen im Lageplan werden im Schemaplan nicht nachgeführt; es wird aber das Standortattribut aktualisiert. Dadurch stehen die Objekte im Schemaplan nicht mehr auf dem Standort, der im Attribut eingetragen ist. Die Funktion 'ProSig -> Kilometrierung -> Korrektur' (KM_KORR) prüft, ob derartige Fälle in der Zeichnung vorliegen und bietet eine Korrektur an.
7473	Neuerung		ProSig 6.30	CAD	Attribute aktualisieren	Die Funktion 'ProSig --> Blöcke --> in der Zeichnung redefinieren' (ATTAKTL) ist wieder in allen AutoCAD-Versionen verfügbar. Das Redefinieren von Prosig®-Blöcken ist jedoch nicht möglich.  Weitere Hinweise zur Anwendung der Funktion finden sich in der Prosig®-Hilfe.
7406	Fehler- beseitigung	3468	ProSig 6.30	CAD	Objekte - Signale aktualisieren	Bei Anwendung der Funktion 'Prosig --> Signale' (INSSIG), gepicktes Signal aktualisieren, wurde als Wert für das Attribut STRECKE bisher die aktuell eingestellte Strecke eingetragen. Das zuvor eingetragene Streckenattribut wurde ignoriert.
7408	Fehler- beseitigung	3056	ProSig 6.30	CAD	Objektarten - Weichen	Die Weichenbauform EW 54-760-1:14/15 wurde entsprechend der RIL 800.0120 für den Lageplan ergänzt.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7409	Fehler- beseitigung	407	ProSig 6.30	CAD	Objektarten - Gleissperren / Prellböcke	Beim Einfügen von Prellböcken in kilometrierten Zeichnungen wurde deren Standortattribut nicht automatisch belegt.
7411	Fehler- beseitigung	3095	ProSig 6.30	CAD	Objektarten - Bahnübergänge	Die Daten für den Schrankenantrieb SIM 6/13 wurden aktualisiert.
7412	Fehler- beseitigung	2725	ProSig 6.30	CAD	Kabelübersichtsplan - Signale	In der Stellwerksbauart Tiefenbach EOW konnten nur LS-Signale mit niedrigem Mast verkabelt werden. Die elektrischen Grenzwerte wurden laut DB RIL 819.1406 eingepflegt und im Aderbedarf wurden Korrekturen vorgenommen, damit die Verkabelung aller LS-Signale sichergestellt ist.
7413	Fehler- beseitigung	1675	ProSig 6.30	CAD	Kabelübersichtsplan - Objekte übertragen	Objekte, die für einen Bauzustand markiert waren, konnten mehrfach in den Kabelübersichtsplan übertragen werden.
7415	Fehler- beseitigung	1267	ProSig 6.30	CAD	Kabelübersichtsplan -Objekte mit Lokalvektor	Objekte, die mit der Funktion 'ProSig --> ProSig-Projekt --> Objektverschiebung' (LOCALMOVE) lokal verschoben wurden, wurden in den Kabelübersichtsplan inklusive Lokalvektor übertragen und konnten nicht verkabelt werden. Der Lokalvektor im Lageplan wurde dabei auf den Layer des Kabelübersichtsplans verlegt.
7416	Fehler- beseitigung	3521	ProSig 6.30	CAD	Kabelübersichtsplan - Gleismagnete	Geschwindigkeitsüberwachungen konnten nicht in den Kabelübersichtsplan übertragen werden.
7418	Fehler- beseitigung	2496	ProSig 6.30	CAD	Isolierplan - Signale aktualisieren	Das Aktualisieren von Signalen im Isolierplan wurde AUCH in Nicht-Projektzeichnungen unterbunden.
7419	Fehler- beseitigung	3419	ProSig 6.30	CAD	Funktionen - Layer bearbeiten	Wurden die Funktionen unter 'ProSig -> Layer' mit der Escape-Taste abgebrochen, konnte in einigen Fällen die Datenbankverbindung nicht korrekt zurückgesetzt werden. Sie wurde erst beim nächsten Funktionsaufruf zurückgesetzt.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Version	Bereich	Titel	Beschreibung
7420	Fehler- beseitigung	2598	ProSig 6.30	CAD	ProSig-Projekt - Signale aktualisieren	<p>Wurde beim Aktualisieren eines Signals ein Bestandteil ausgewählt, der in der Vorschrift, unter der das Signal eingefügt wurde, nicht gültig war, wurde das Signal aus dem ProSig-Projekt genommen. Für andere Projektzeichnungen wurden Löschen-Jobs erzeugt.</p> <p>Das Aktualisieren von Signalen ist nur möglich, wenn die Änderungen laut eingestellter Vorschrift zulässig sind.</p>
7422	Fehler- beseitigung	3426	ProSig 6.30	CAD	ProSig-Projekt - Achszähler / Sensoren / Kontakte	Wenn unter 'ProSig --> Konfiguration' (SETUSPEZ) die Vorschrift 'CFL' eingestellt war, konnte das Symbol FAHRZEUGSENSOR aus der Objekt Kategorie ACHSZÄHLER / SENSOREN / KONTAKTE nicht in das ProSig-Projekt eingelesen werden.
7424	Fehler- beseitigung	3296	ProSig 6.30	CAD	ProSig-Projekt - Abgleich	Die Dialogbox 'Die ProSig-Zeichnung ist nicht aktuell', die bei jedem Abgleich innerhalb eines ProSig-Projekt fälschlicherweise aufgeschaltet wurde, wurde deaktiviert.
7428	Fehler- beseitigung	1124	ProSig 6.30	CAD	Objektarten - Signale	Wurde mit 'ProSig --> Signale' (INSSIG) mit 'Zusatz-...' ein Geschwindigkeitsvoranzeiger, Form (alleinstehend oder am Mast) eingefügt, war die Attributvorbelegung für den Signalbegriff fehlerhaft (Zs3). Die richtige Attributbelegung (Zs3v) musste per Hand nachgeführt werden.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Bereich	Titel	Beschreibung
725	Bekannter Fehler	5831	CAD	Gedeckelte AutoCAD-Befehle - Schieben	Nach Abbruch des Befehls SCHIEBEN wird die AutoCAD-Systemvariable PICKSTYLE nicht auf den Wert vor dem Befehlsaufruf restauriert.
846	Bekannter Fehler	5822	CAD	Objekte - Wirkgrenzen	<p>Die Funktion 'ProSig -&gt; Kilometrierung -&gt; Bezugslinie Standortattribut' (ATT_UNT) kann auf das Standortattribut von Wirkgrenzen nicht angewendet werden.</p> <p>Workaround: Die Unterstreichung für das Standortattribut kann mit dem AutoCAD-Befehl LINIE manuell konstruiert werden.</p>
857	Bekannter Fehler	5827	CAD	Kabelübersichtsplan - Geschwindigkeitssignale LF	Geschwindigkeitssignale LF werden beim Übertragen in den Kabelübersichtsplan mit einem falschen Winkel eingefügt. Sie sind im Anschluss mit der Funktion 'ProSig -> Zeichnen -> Elemente drehen' (PRS_DREH) manuell auf den Winkel 0 zu drehen.
1093	Bekannter Fehler	5872	CAD	Objektarten - Weichen	Bei Bogenweichen mit verlängertem Zweiggleisbogen kann für die Verlängerung nur der Radius des Stammgleises (größerer Radius) übernommen werden.
1112	Bekannter Fehler	5879	CAD	Import - GND-Gleislage	<p>Der Dateiauswahldialog der Funktion 'ProSig -&gt; Import -&gt; GND Gleislage' (GL_GND_IN) merkt sich die zuletzt angegebene Ordnerposition nicht. Die Dateiauswahldialoge der Funktionen KM_GND_IN, ND_GND_IN und UE_GND_IN zeigen ein analoges Verhalten.</p> <p>Workaround: Der Ordner ist bei jedem Funktionsaufruf erneut anzugeben.</p>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Bereich	Titel	Beschreibung
1366	Bekannter Fehler	5777	CAD	Versetzte Darstellung beim Einfügen von Schranken	Werden mit der Funktion 'ProSig ->Bahnübergänge -> Schranken' (BUESCHREIN) Schranken mit aktiviertem Objektfangmodus 'Endpunkt' eingefügt, werden die in der Zeichnung eingefügten Objekte manchmal versetzt dargestellt.  Workaround: Vor dem Einfügen ist der Objektfangmodus 'Endpunkt' auszustellen.
2120	Bekannter Fehler	5982	CAD	AutoCAD reagiert nicht mehr nach 'Layer einschalten und tauen'	Bei Anwendung der Funktion 'ProSig -> Layer -> Einschalten und tauen' (LAY_EIT) kann es in sehr großen Zeichnungen dazu führen, dass AutoCAD nicht mehr reagiert.
2123	Bekannter Fehler	6000	CAD	Zweischienige Darstellung einiger Weichen wird nicht dargestellt	Einige Weichen können nicht in der zweischienigen Darstellung dargestellt werden. Es kommt zu der Fehlermeldung: ' Abstand Weichenanfang - Zungenanfang nicht vorhanden'.
2124	Bekannter Fehler	6002	CAD	Fehlermeldung bei leerer Objektwahl für 'Kabelverlauf anzeigen'	Bei Anwendung der Funktion 'ProSig -> Kabelübersichtsplan -> Verkabelung' (KUP_VK) kann es bei der Auswahl 'Kabelverlauf anzeigen' bei leerer Objektwahl zu der Fehlermeldung 'Fehlerhafter Argumenttyp: lentity nil' kommen.
2133	Bekannter Fehler	6011	Engineer	Unzureichende Beschreibung im Tooltip von Achszählpunkten und unverständliche Fehlermeldungen beim Tabellenexport	Beim Objekt Achszählpunkt ist die Beschreibung im Tooltip für die Objekteigenschaft 'GFM-Abschnitte [Überlappung/Orientierung]' unzureichend. Weiterhin sind die Fehlermeldungen beim Exportieren der Achszählpunktabelle unverständlich, wenn diese Objekteigenschaft nicht befüllt ist.
2134	Bekannter Fehler	6018	CAD	Probleme beim Abgleich eines aktualisierten Signals	Nach dem Aktualisieren eines Signals in einer Projektzeichnung kann es beim Abgleich in eine zweite Zeichnung in seltenen Fällen zu einem Absturz kommen.
7478	Bekannter Fehler		CAD	ProSig-Projekt - Abgleich	Freistellflächen und Unterstreichungslinien sowie deren Bauzustandskennzeichnungen werden beim Abgleich in eine andere Planart ignoriert und müssen ggf. manuell nachgeführt werden.



ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Bereich	Titel	Beschreibung
7479	Bekannter Fehler	1441	CAD	Blöcke skalieren fehlerhaft bei Hochzugsrichtung	<p>Die Funktion 'ProSig --&gt; Blöcke --&gt; Skalieren' (VARIAM) arbeitet fehlerhaft, wenn die zu skalierenden Blöcke eine Hochzugsrichtung relativ zum BKS haben (z.B. X=0.0000 Y=0.0000 Z=-1.0000).</p> <p>Workaround: Für diese Blöcke sollte der AutoCAD-Befehl VARIA verwendet werden. Die Attribute können anschließend gegebenenfalls mit der Funktion 'ProSig --&gt; Attribute/Text --&gt; Attribute editieren (einzeln)' DDATTEDK behandelt werden.</p>
7484	Bekannter Fehler	2681	CAD	Position von Gleissperren nach Abgleich	<p>In einem Lageplan erzeugte, kilometrierte Gleissperren werden im Übersichtsplan auf der Kilometrierungsachse eingefügt.</p> <p>In einem Übersichtsplan erzeugte, kilometrierte Gleissperren werden in einem Lageplan auf der Kilometrierungsachse eingefügt.</p> <p>Workaround: Die Gleissperre ist auf den richtigen seitlichen Abstand zu verschieben.</p>
7485	Bekannter Fehler	1239	CAD	ACAD "Suchen/Ersetzen" bei Attributen von Projektdaten	<p>Über die AutoCAD-Funktion 'Suchen und ersetzen' vorgenommene Attributwertänderungen werden nicht in die Projektdaten eingelesen.</p> <p>Workaround: Für Attributwertänderungen kann die Funktion 'ProSig-Projekt --&gt; Objekteigenschaften editieren' (DBATTE) verwendet werden.</p>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Bereich	Titel	Beschreibung
7486	Bekannter Fehler	5597	CAD	Undefinierter Vollbildmodus	<p>Ab AutoCAD 2010 kann es unter bestimmten Bedingungen zu einem undefinierten Vollbildmodus kommen.</p> <p>Workaround: Durch Anwenden der Tastenkombination CTRL-0 kann in den regulären Vollbildmodus gewechselt werden und mit nochmaligem Betätigen der Kombination CTRL-0 erhält man wieder den Ausgangszustand.</p>
7488	Bekannter Fehler	2734	CAD	Abgleich nach erster Befüllung D-Weg-Symbole	<p>Das Erzeugen beziehungsweise der Abgleich von D-Weg-Symbolen im ProSig-Projekt kann bei erster Befüllung zu Inkonsistenzen beim Bezeichnungsattribut führen, da standardmäßig ein Vorgabewert gesetzt wird. Gegebenenfalls ist nach dem Abgleich in alle Zeichnungen einmalig der Wert zu ändern.</p>
7489	Bekannter Fehler	1265	CAD	Abgleich von Gleiselementlayer	<p>Die Veränderung des Layers von Gleiselementen (z. B. von Haupt- auf Nebengleislayer) wird nicht in andere Projektzeichnungen abgeglichen. Die Änderung dieser Eigenschaft muss in allen Projektzeichnungen durchgeführt werden.</p>
7490	Bekannter Fehler	2967	CAD	Stückliste	<p>Bei der Erstellung der Stückliste kommt es bei der Einstellung der Systemvariable DIMZIN = 4 zu der Meldung 'Ungültiger Punkt in Eingabe'.</p> <p>Workaround: Die Systemvariable ist auf den Standardwert DIMZIN = 0 zu setzen.</p>
7491	Bekannter Fehler	1972	CAD	Standortermittlung - Überlängen	<p>Bei der Standortermittlung von Signalen im Bereich von Überlängen wird der Standort nicht im richtigen Format eingetragen. Bei einem neu eingefügten Signal ist dann der Eintrag in Mast und Schirm falsch. Bei einer nachträglichen Standortermittlung nur noch im Schirm.</p> <p>In einem ProSig-Projekt wird der Standort durch die nachträgliche Standortermittlung in Mast und Schirm korrekt eingetragen.</p>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Bereich	Titel	Beschreibung
7492	Bekannter Fehler	2871	CAD	Abgleich von Isolierstößen in Isolierpläne	In ProSig-Projekten kann es bei automatisch ablaufenden ERZEUGEN Jobs von Isolierstößen in Isolierplänen zu der Warnung kommen, dass im Einfügepunkt des Isolierstoßes keine Schiene gefunden werden konnte. Der Benutzer sollte anschließend prüfen, ob das so gewollt ist und die Position des Isolierstoßes gegebenenfalls manuell korrigieren.
7495	Bekannter Fehler	1156	CAD	Abstand zur Kilometrierungsachse	Bei im Übersichtsplan erzeugten und kilometrierten Objekten wird der im Übersichtsplan gemessene Abstand zur Kilometrierungsachse gespeichert. Wird dieses Objekt in einem weiteren Übersichtsplan erzeugt, wird der Abstand zur Kilometrierungsachse nochmals mit dem maßstabsabhängigen Faktor versehen. Der Abstand zur Kilometrierungsachse ist damit zu groß und muss manuell korrigiert werden.
7499	Bekannter Fehler	4462	CAD	Gedeckelte AutoCAD-Befehle - Stutzen	Beim Befehl STUTZEN kann die Option 'Zaun' nicht ausgeführt werden.  Workaround: Bei der Anwendung von Elementen, die nicht Bestandteil einer grafischen Gruppe sind, verwenden Sie den AutoCAD-Befehl .STUTZEN.
7501	Bekannter Fehler		CAD	Abgleich von lokalen Verschiebungen	Wurden bei einer im Lageplan erzeugten, nicht kilometrierten grafischen Gruppe einzelne Komponenten mit dem AutoCAD-Befehl .SCHIEBEN verschoben, wird das Objekt im Übersichtsplan ohne diese lokalen Verschiebungen innerhalb der grafischen Gruppe erzeugt. Wird danach erneut ein Lageplan geöffnet, werden die lokalen Verschiebungen bei dem entsprechenden Objekt rückgängig gemacht.  Workaround: Mit den Funktionen 'ProSig --> Zeichnen --> Elemente schieben' (PRS_SCHIEB) und 'ProSig --> Zeichnen --> Elemente drehen' (PRS_DREH) kann die Position manuell korrigiert werden. Diese Korrektur wird automatisch in andere Zeichnungen abgeglichen.

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Bereich	Titel	Beschreibung
7505	Bekannter Fehler	1912	CAD	Gedeckelte AutoCAD-Befehle - Prüfung	<p>Unter AutoCAD 2010 kann es beim Aufruf des Menüpunktes 'Datei --&gt; Dienstprogramme --&gt; Prüfung' zu der Fehlermeldung 'unbekannter Befehl AUDIT' kommen.</p> <p>Workaround: Stattdessen sollte der Befehl PRÜFUNG verwendet werden.</p>
7506	Bekannter Fehler	417	CAD	Aktualisierung Dateiname nach Umbenennung (PROJMANAGER)	Nach dem Umbenennen einer Projektzeichnung wird der Zeichnungsname erst nach dem Schließen und Neustart des Projektmanagers aktualisiert.
7507	Bekannter Fehler	2603	CAD	ProSig-Projekt - Schemaplan	Im Schemaplan automatisch erzeugte Achszählpunkte haben gelegentlich eine falsche Orientierung und müssen um 180 Grad gedreht werden.
7509	Bekannter Fehler		CAD	ProSig-Projekt - Projektprüfung	Bei Anwendung der Funktion PROJPRUEF kann es bei der Objektgruppe NICHT ZUGEORDNETE DATENBANKOBJEKTE zu einem fehlerhaften Report kommen, in dem mit dem ProSig-Projekt verknüpfte Objekte als 'zu erzeugende Objekte' aufgeführt werden. Diese Objekte werden im Anschluss jedoch nicht in der Zeichnung erzeugt.
7670	Bekannter Fehler	10864	CAD	Einfügen von ProSig-Objekten in AutoCAD 2015	<p>In der ACAD 2015 Produktfamilie, im Besonderen bei Map 3D, kann es zu Fehlverhalten beim Einfügen von ProSig Objekten kommen, wenn die folgenden Punkte erfüllt sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Systemvariable ATTREQ=1</li> <li>* mehrere Objekte werden in einer Schleife eingefügt (ohne den Auswahldialog zwischendurch zu schließen)</li> <li>* die Objekte werden auf der Gleislage eingefügt</li> </ul> <p>Workaround: Sollen mehrere Objekte hintereinander eingefügt werden, wird empfohlen, ATTREQ für diese Tätigkeit auszuschalten, also ATTREQ=0.</p>

ID	Art	Supportnr. / Online-LOP-ID (OL)	Bereich	Titel	Beschreibung
7671	Bekannter Fehler	20	CAD	Auswahl einer Layerkonfigurationsdatei	Bei der Auswahl einer Layerkonfigurationsdatei im Format *.las reagiert der AutoCAD Dateiauswahldialog ungewöhnlich. Nach der Auswahl der *.las-Datei empfiehlt es sich, über das Editierfeld 'Name' des Dialoges 'Bauzustand Konfiguration' sicherzustellen, dass die korrekte Datei ausgewählt wurde.
10861	Bekannter Fehler	10923	CAD	Abbruch von Funktionen in AutoCAD 2016	Für den Abbruch von Funktionen in AutoCAD 2016 kann es in einigen Fällen notwendig sein, die Escape-Taste doppelt zu betätigen.
14923	Bekannter Fehler		ZBS	Probleme beim Exportieren des Telegrammtyps in die 'Datenpunkttabelle 3'	<p>In der Version ProSig 6.41 werden in der Dropdownliste für die Eigenschaft 'TYP' des Objektes 'ZBS Telegramm' fälschlicherweise numerische Werte angeboten. Für den Export der 'Datenpunkttabelle 3' sind die Einträge dieser Eigenschaft jedoch als Buchstaben (z. B. ZH, ZHF, ZA usw.) erforderlich.</p> <p>Workaround: Vor dem Export der 'Datenpunkttabelle 3' sind die numerischen Werte manuell durch die entsprechenden Buchstaben zu ersetzen. Die Bezeichnungen sind durch Kopieren (Strg+C) und Einfügen (Strg+V) aus einer anderen Zelle in die Zelle der Eigenschaft 'TYP' zu übertragen.</p>